

Основы технологий склеивания

Благодаря деятельности фирмы «АНЛЕС», охватывающей все известные классы kleев, лучшие химико-технологические разработки стали доступны населению и находят все большее применение для бытовых и промышленных нужд. Соблюдение технологии склеивания обеспечивает надежную и долговечную работу kleевых соединений в широком диапазоне температур и в любых климатических условиях.

1. Выбор подходящего клея следует делать на основе знания природы склеиваемого материала (см. табл.), учитывая конструкцию kleевого соединения и условия эксплуатации.

2. Выбор конструкции: Простое и очевидное соединение встык хорошо работает только при равномерном отрыве. Незначительные изгибающие нагрузки, возможность неравномерного отрыва или отира существенно снижают прочность соединения. Поэтому стыковое соединение рекомендуется только при большой площади склеивания, в остальных случаях необходимо сочетание с соединениями внахлест.

При использовании kleев на основе растворителей необходима тщательная подгонка склеиваемых поверхностей для обеспечения минимальной толщины kleевого шва, в то время как эпоксидные kleи отверждаются в слое любой толщины и могут быть использованы в качестве зазорозаполняющих компаундов.

3. Подготовка поверхности. Поверхности очищают от влаги и загрязнений, создают шероховатость наждачной бумагой, напильником, абразивным кругом, либо опескоструивают, обезжиривают тампоном, смоченным органическим растворителем. В некоторых случаях (термоэластопласти, отдельные виды металлов и сплавов) для достижения особенной прочности используется специальная химическая обработка (травление).

4. Подготовка kleя. Все kleи следует хранить в плотно закрытой таре при температуре +10 -+ 40°C, перед применением перемешать. Kleи на основе хлорпропеновых каучуков при хранении ниже 10°C могут закристаллизоваться, эпоксидные смолы густеют при низких температурах, такие kleи следует прогреть, поместив емкость с kleем в горячую воду (50-60°C) с последующим перемешиванием.

5. Нанесение kleя производят при температуре 15-25°C и относительной влажности не выше 75%. Kleй наносят кистью или шпателем, расход kleя обычно составляет 100-300 г/м². Возможно нанесение жидких kleев на большие поверхности валиком или пульверизатором, при этом для снижения вязкости kleй разбавляют соответствующим растворителем. Для пористых материалов требуется большее количество kleя, рекомендуется двухкратная промазка.

6. Выдерживание. Для того, чтобы kleевое соединение имело максимальную прочность, необходимо выдержать время, указанное для каждого из kleев с обеспечением надежной фиксации склеиваемых деталей. При использовании kleев, содержащих растворители, необходима открытая выдержка: kleевой слой подсушивают «до отлипа» (обычно от 15 до 60 минут), после чего детали плотно соединяют и надежно фиксируют. Время склеивания можно существенно уменьшить, используя kleи (на основе высококристаллических полимеров), допускающие режим термоактивации. При таком режиме после высушивания kleевой пленки досуха и последующего нагрева до 60-70°C, (например, феном или над электроплиткой), склеиваемые детали плотно прижимаются на 1-2 минуты и через 20-30 минут изделием уже можно пользоваться.

По окончании склеивания избытки kleя удаляют тампоном, смоченным подходящим растворителем, либо тонким лезвием.



Основные виды нагрузления

